


12.02.2018

Утверждаю:

Исполнительный директор  А.Д. Маров

АКТ технического состояния автомобиля УАЗ 3152-01

Комиссия в составе: начальника АТУ Стрижова Н.П., водителя автомобиля Каленюк В.И. составила настоящий акт.


В процессе эксплуатации автомобиля и его частичной разборки были выявлены следующие дефекты и причины неудовлетворительного состояния узлов и агрегатов, влияющих на безопасность технической эксплуатации транспортного средства:

1. Коробка передач.
 - 1.1. Затрудненное переключение передач.
 - 1.2. Нарушение синхронизации включения передач переднего хода.
 - 1.3. Самопроизвольное выключение первой, третьей и задней передач.
 - 1.4. Повышенный шум в коробке передач.
 - 1.5. Вибрация при движении.
2. Передний и задний ведущие мосты.
 - 2.1. Повышенный шум при работе.
 - 2.2. Повышенные шумы и стуки в мостах при движении на поворотах.
 - 2.3. Подтекание масла в картер редукторов.
 - 2.4. Затрудненное включение переднего моста.
 - 2.5. Повышенный нагрев редукторов переднего и заднего мостов.

На основании вышеизложенного комиссия считает:

1. Редукторы переднего и заднего ведущих мостов ремонту не подлежат, требуется их замена.
2. Для ремонта коробки передач необходимо приобрести следующие запасные части:
 - первичный вал
 - синхронизаторы
 - промежуточный вал
 - шестерня III передачи

Комиссия:

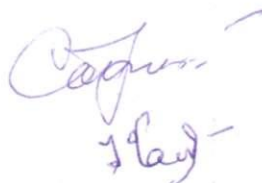

Стрижов Н.П.

Каленюк В.И.