

**Дефектная ведомость**  
**МБС Идель-160 зав.№005 на полуприцепе 764005**

Дата составления: 20.04.2021г.

Дата осмотра оборудования: 19.03.2021-22.03.2021г.

**1. На вертлюг необходим новый блок сальников. Старый снят и уже находился в эксплуатации.**  
**Изображение 1 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	УБМ.604.01.0000 Блок сальников	шт	1	120 000,00	120 000,00

**2. Износ тормозных лент**

**Изображение 2 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	АРС.093.01.000А Лента тормозная	шт	2	57 500,00	115 000,00

**3. Необходим ремонт одного из двигателей (разуконплектация) Caterpillar С-15. При визуальной оценке отсутствует радиатор, вентилятор, ремень привода вентилятора, некоторые патрубки**

Требуется:

Вызов специалистов по ремонту и диагностике данных двигателей, для оценки полной картины требуемых запчастей на восстановление до рабочего состояния

**4. Ротор не входит в комплектацию и остается у потребителя. Дополнительно оказалось невозможно снять с ротора звездочку (отсутствие у эксплуатирующей организации съёмника).**

**Изображение 3 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	Ротор Р-560	шт	1	1 400 000,00	1 400 000,00
2	УБМ.103.08.0007Г Фланец	шт	1	32 000,00	32 000,00
3	УБМ.103.08.0008Г Прокладка	шт	1	1 200,00	1 200,00
4	УБМ.103.08.0009Г Втулка	шт	1	8 800,00	8 800,00
5	УБМ.103.08.0011Г Прокладка регулировочная	шт	3	350,00	1 050,00
6	УБМ.103.08.0011Г-01 Прокладка регулировочная	шт	1	360,00	360,00
7	УБМ.103.08.0019Г Шайба	шт	1	540,00	540,00
8	УБМ.106.01.0001А Звездочка Z=25	шт	1	20 400,00	20 400,00
9	Болт М24-8gx55.66.06 ГОСТ7798-70	шт	3	60,00	180,00
10	Болт М20-8gx90.66.06 ГОСТ7798-70	шт	8	60,00	480,00
11	Болт М16-8gx40.66.06 ГОСТ7798-70	шт	8	20,00	160,00
12	Шайба 20 65Г 029 ГОСТ6402-70	шт	8	5,00	40,00
13	Шайба 16 65Г 029 ГОСТ6402-70	шт	8	5,00	40,00
14	Манжета 1,1-190x230-1 ГОСТ8752-79	шт	1	300,00	300,00
15	Кольцо 160-170-58-2-3 ГОСТ9833-73	шт	1	60,00	60,00
	Всего:				1 465 610,00

**5. Установка ограждений вспомогательных лебедок. С демонтажем самодельной конструкции на верхней лебедке**

**Изображение 4 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	АРС.881.83.0000 Ограждение вспомогательной лебедки	шт	2	16 400,00	32 800,00

**6. Восстановление креплений ограждений лебедки**

**Изображение 5 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	353-8402680 Застежка капота в сборе	шт	12	600,00	7 200,00
2	Болт М6-8gx20.66.06 ГОСТ7798-70	шт	24	1,5	864,00
3	Шайба 6 65Г 029 ГОСТ6402-70	шт	24	0,5	12,00
4	Гайка М6-7Н.8.06 ГОСТ5915-70	шт	24	1,0	24,00
	Всего:				8 100,00

**7. Восстановление смотровых окон цепных трансмиссий привода лебедки и гидротормоза. Также восстановление натяжителей цепи данных трансмиссий**

**Изображение 6 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	УБМ.081.00.0015 Прокладка	шт	8	350,00	2 800,00
2	УБМ.081.00.0016 Стекло	шт	4	1 950,00	7 800,00
3	УБМ.081.00.0017 Кольцо	шт	4	1 500,00	6 000,00
4	УБМ.081.00.0019 Тяга	шт	2	1 600,00	3 200,00
5	УБМ.081.00.0019-01 Тяга	шт	4	1 600,00	6 400,00
6	УПА60/80.07.05.040М СБ Рычаг	шт	3	2 100,00	6 300,00
7	ЧС 38.00.005 Пружина	шт	3	350,00	1 050,00
8	Болт М10-8gx30.66.06 ГОСТ7798-70	шт	32	5,00	160,00
9	Шайба 10 65Г 029 ГОСТ6402-70	шт	32	0,5	16,00
10	Гайка М20-7Н.8.06 ГОСТ5918-73	шт	3	108,00	324,00
11	Шплинт 4x36.06 ГОСТ397-79	шт	3	1,5	4,5
	Всего:				34 054,50

**8. Недокомплект боковых укрытий подъемного блока. У остатков износ, загрязнения. Отсутствует тепловая пушка**

**Изображение 7 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	Тентовое укрытие	шт	1	495 000,00	495 000,00
2	Тепловая пушка Master BV290E	шт	1	145 000,00	145 000,00
	Всего:				640 000,00

**9. Восстановление рукоятки включения привода ротора**

**Изображение 8 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	УБМ.051.01.5000 СБ Вилка	шт	1	25 000,00	25 000,00
2	УПА60/80.20.00.037 Винт	шт	1	1 200,00	1 200,00
3	А50М.05.00.017 Пружина	шт	1	200,00	200,00
4	Шарик 9,525-100±50 ГОСТ3722-80	шт	1	20,00	20,00
5	Гайка М12-7Н.8.06 ГОСТ5916-70	шт	1	5,00	5,00
6	Шплинт 8x71.06 ГОСТ397-79	шт	1	10,00	10,00
7	Масленка 1,3 Кдб.хр ГОСТ19853-74	шт	1	25,00	25,00
	Всего:				26 460,00

**10. Отсутствие талевого каната**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	Канат МС-28-В-Т-1770 ГОСТ16853-86 (1200 м.) на барабане Б-15 ГОСТ11127-78 с металлической втулкой в осевом отверстии	шт	1	570 000,00	570 000,00

**11. Деформация основания бурового основания****Изображение 9 – Приложение № 1 к дефектной ведомости**

Требуется:

№ п/п	Наименование	Ед изм	К-во	Цена за 1ед., руб без НДС	Сумма, руб без НДС
1	УБМ.500.01.0002-02 Ось	шт	2	4 200,00	8 400,00
2	УБМ.500.01.0003 Ушко	шт	4	1 960,00	7 840,00
3	УБМ.500.01.1002-01 Балка	шт	2	9 600,00	19 200,00
4	УБМ.500.01.1002-02 Балка	шт	2	3 000,00	6 000,00
5	УБМ.500.01.1005-01 Ребро	шт	10	450,00	4 500,00
6	УБМ.500.01.1007 Пластина	шт	4	600,00	2 400,00
7	УБМ.500.01.1008 Труба	шт	1	37 600,00	37 600,00
8	УБМ.500.01.1009 Пластина	шт	2	600,00	1 200,00
9	УБМ.500.01.1009-01 Пластина	шт	2	250,00	500,00
10	УБМ.500.01.1012 Лист	шт	2	1 900,00	3 800,00
11	УБМ.500.01.1013 Заглушка	шт	2	950,00	1 900,00
12	УБМ.500.01.1015 Косынка	шт	24	2 000,00	48 000,00
13	УБМ.500.01.1022 Ребро	шт	8	150,00	1 200,00
14	УБМ.501.01.1005 Швеллер	шт	8	2 650,00	21 200,00
15	УБМ.501.01.1007 Косынка	шт	2	2 000,00	4 000,00
16	УБМ.501.01.1008 Пластина	шт	4	2 000,00	8 000,00
17	УБМ.501.01.1009 Лист	шт	2	1 400,00	2 800,00
18	УБМ.501.01.1012-03 Уголок	шт	2	400,00	800,00
19	УБМ.501.01.1014 Полоз	шт	2	31 200,00	62 400,00
20	АРС.192.00.010-02 Булавка	шт	2	900,00	1 800,00
	Всего:				243 540,00

**12. На одном из двигателей Caterpillar C15 отсутствуют радиатор системы охлаждения и вентилятор с приводными ремнями общей стоимостью 980 000,00 рублей без НДС. Запуск данного двигателя не производился.**

**Итого стоимость изготовления деталей и приобретения необходимого оборудования – 4 235 564,50 рублей без НДС;**

**Стоимость оказания услуг по ремонту оборудования – 672 000,00 рублей без НДС.**

Оценка производилась визуально, на работоспособность, явные признаки смятия, сломов и наличие комплектации ушедшей с завода. Более подробно на наличие предельных состояний узлов и деталей (в соответствии с руководством по эксплуатации таблица 9,10,11 и12), где требуется разборка узлов или использование специального инструмента для измерения не производилась.

Генеральный директор ООО «Идель Нефтемаш»




Ф.М. Исхаков


Изображение 1



Изображение 2

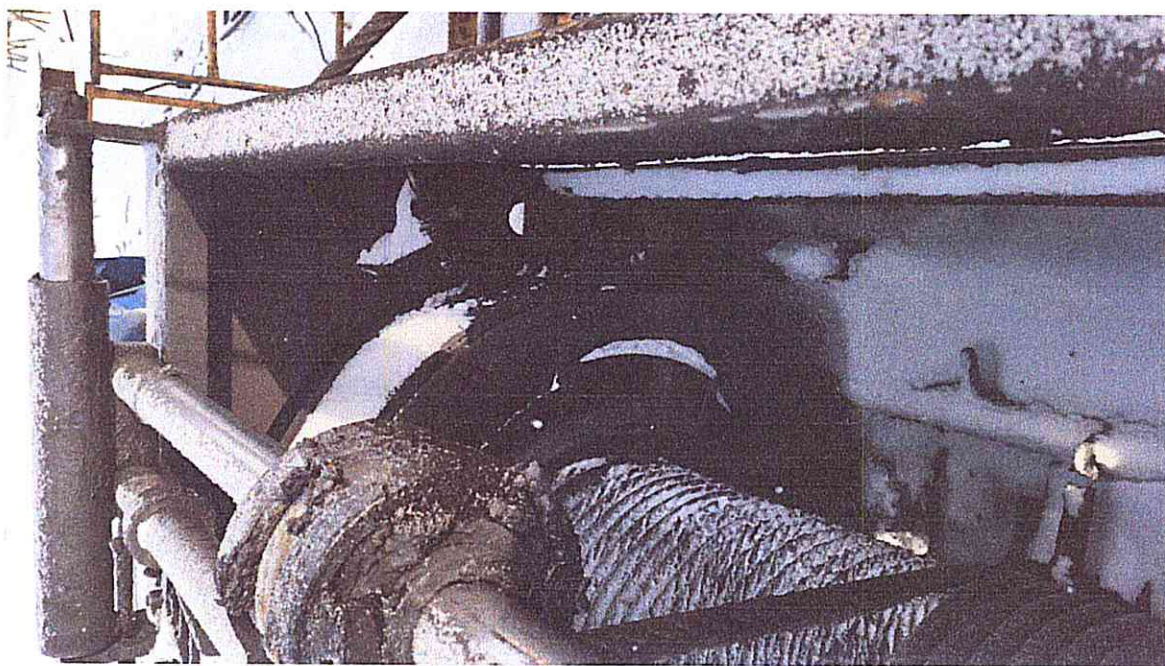

Изображение 3

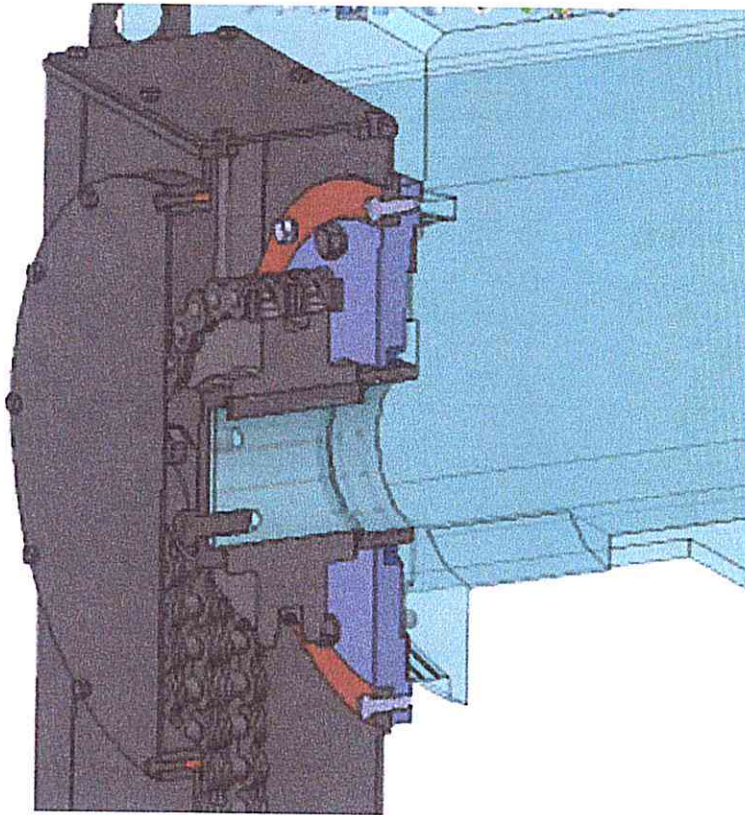

Изображение 4



Изображение 5



Изображение 6



Изображение 7



Изображение 8



Изображение 9

