

АКТ ОСМОТРА

г. Благовещенск

29 февраля 2024

Комиссия в составе:

- Начальник отдела СЭБ ООО «Лизинговая компания «Дельта» Климов Евгений
Зячеславович
- Директор ООО «Центр Технического Обслуживания» Сотников Дмитрий
Владимирович

провели осмотр следующего ТС:

№	Наименование предмета лизинга	Количество (шт.)
1	Бульдозер SEM 816D VIN №: SEM00816CS8N02649 Гос. ном. – ХН9140/24 Цвет – Желтый Год выпуска – 2022г. Собственник – ООО Лизинговая компания Дельта (ИИН 2463057784)	1

Осмотр проведён по месту хранения ТС: г. Благовещенск, Новотроицкое шоссе 6 км., 34Б.

Осмотр проведён в дневное время суток при ясной погоде и отсутствии осадков.

В результате осмотра установлено:

Наименование	Примечание
Стекла	Лобовое стекло, боковые стёкла имеют царапины, загрязнения. Уплотнительная резинка стекол провисла, имею трещины все уплотнительные резинки. Необходима замена уплотнительных резинок на всех стёклах.
Зеркала	Зеркала имеют повреждения в виде царапин. Отсутствует зеркало в кабине оператора.
ЛКП	ЛКП по всему периметру ТС имеет повреждения в виде царапин, вмятин, сколов. Имеются места повреждения ЛКП ржавчиной, коррозией.
Кабина	Лакокрасочное покрытие кабины имеет повреждения в виде царапин сколов, вмятин. Кабина деформирована в связи с опрокидыванием машины. Имеются механические повреждения корпуса кабины снаружи. Имеются зазоры по всему периметру крепления кабины к корпусу. Обшивки потолка, сидений оператора, дверей и полы имеют повреждения, потёртости и глубокие загрязнения. Панель приборов исправна, имеет повреждения, порезы, загрязнена. Имеются следы ремонта передней панели (не заводские крепёжные детали). Некоторые части передней панели установлены неправильно (присутствуют большие зазоры между частями панели, некоторые части панели деформированы и не плотно садятся в заводские крепёжные элементы). Не исправен отопитель кабины оператора. Признаки истирания и абразивного износа, трещины, обесцвеченные участки, порезы изоляции электропроводки. Повреждена герметичность концевых соединений. Истирание внешней оболочки. Оголение проводов. Набухание и раздувание наружного покрытия. Перекручивание гибкой части шланга. Оголение армирования проводов. Смещение концевых соединений. Крышка дизельного двигателя: конструкции погнуты, имеют трещины, плохо закреплены. Наличие ослабленных и поврежденных болтов, отсутствие некоторых болтов.

Наименование	Примечание
Крановая установка	Отсутствует
Выхлопная труба и система кондиционирования	Имеет повреждения, вмятины. Пластиковая крышка сломана, отсутствует часть элемента, трещины по корпусу. Требуется замена и восстановление.
Гидравлика	Гидравлические цилиндры и шланги имеют масляные подтёки. Требуется частичная замена рукавов высокого давления (гидроцилиндр и распределителя). Давление в гидросистеме не постоянное (плавает 3 Мпа) В местах соединения гидравлической системы имеется коррозия, ржавчина, следы сварки.
Передние фары	В наличии, исправны. Без повреждений
Задние фонари	В наличии, исправны. Без повреждений
Аптечка	Отсутствует
Огнетушитель	Отсутствует
Аварийный знак	Отсутствует
Домкрат	Отсутствует
Комплект ключей	Один комплект
Комплект запасных принадлежностей и инструментов	Отсутствует
Редуктора	Нестандартный шум при работе обоих бортовых редукторов. Имеются следы утечки масла с обоих редукторов. Падение мощности. Масло – чёрное. Необходим ремонт обоих бортовых редукторов, замена масла.
ДВС	Запуск от другого аккумулятора. Запускается самостоятельно, но с трудом. Работает неравномерно, троит. Стук в районе ГБЦ. Неисправны форсунки двигателя (2 шт.). Двигатель не развивает обороты. На двигателе имеются многочисленные масляные подтёки. Двигатель загрязнён. Большое количество бело-серого дыма. Требуется замена: Моторное масло для дизельных двигателей Фильтрующий элемент масляного фильтра Фильтрующий элемент воздушного фильтра Топливный фильтр грубой очистки Топливный фильтр тонкой очистки
Стартер	Исправен
Котел подогрева ДВС	Отсутствует
Радиатор	Исправен. Без повреждений. Загрязнён. Низкий уровень охлаждающей жидкости. Имеются следы ржавчины внутри радиатора (применение воды). Необходима промывка радиатора внутри и снаружи. Необходима замена охлаждающей жидкости
Интеркулер	В наличии, исправен. Имеются незначительные повреждения, соты загрязнены.

Наименование	Примечание
ТНВД/иное	В рабочем состоянии, имеются масляные подтёки, следы ремонта. Работает неравномерно.
Аккумуляторы	Отсутствуют. Необходима замена. Признаки истирания и абразивного износа, трещины, обесцвеченные участки, порезы изоляции кабелей, загрязнение, коррозия клемм, повреждение клемм и их расшатанность
МКПП/АКПП	КПП снаружи имеет масляные подтёки, следы ремонта. При включении первой или задней передачи и при движении присутствуют посторонние шумы (скрежет, хруст, скрип). В масле обнаружена металлическая пыль. Необходим демонтаж и ремонт.
Ходовая часть	Требуется регулировка натяжения гусеничной ленты. Загрязнена и имеет провисание.
Рабочее оборудование	Отвал имеет многочисленные механические повреждения, деформацию. Износ ножа отвала 50%. Толкающие брусья имеют повреждения в виде трещины поперёк брусьев. В местах повреждения имеются следы ремонта (брусья усилены металлическими платинами с 3 сторон на сварке). Необходима замена всех брусьев. Отсутствует 1 зуб рыхлителя. Необходима замена. Гидравлический цилиндр рыхлителя и шланги имеют масляные подтёки.
Топливный бак	Без повреждений
Фаркоп	Отсутствует
Моточасы час.	1270

В результате осмотра машины установлено: отсутствуют АКБ, запуск возможен только от других АКБ, присутствует посторонний шум при работе двигателя и КПП, необходим ремонт указанных агрегатов, с заменой необходимых запчастей. Электропроводка имеет повреждения изоляции, а также замыкание на корпус. Гидравлическая система требует замену рукавов высокого давления и насосов НШ, также необходим демонтаж и ревизия гидроцилиндров и распределителя.

В связи с опрокидыванием машины повреждены толкающие брусья и кабина машины. Необходима замена брусьев и кабины машины.

Кузов, ЛКП по всему периметру имеют повреждения в виде царапин, вмятин, коррозий, необходимы малярные работы. Отсутствуют некоторые запасные инструменты и принадлежности. Необходимо проведение ТО-4 с заменой всех тех. жидкостей и фильтров.

Подписи членов комиссии:



«10 февраля 2024г.

«10» 02 2024г