

# АКТ ОСМОТРА

г. Благовещенск

29 февраля 2024

Комиссия в составе:

- Начальник отдела СЭБ ООО «Лизинговая компания «Дельта» Климов Евгений  
Вячеславович  
- Директор ООО «Центр Технического Обслуживания» Сотников Дмитрий  
Владимирович  
проводили осмотр следующего ТС:

№	Наименование предмета лизинга	Количество (шт.)
1	Бульдозер SEM 816D VIN №: SEM00816LS8N02596 Гос. ном. – ХН9811/24 Цвет – Желтый Год выпуска – 2022г. Собственник – ООО Лизинговая компания Дельта (ИНН 2463057784)	1

Осмотр проведён по месту хранения ТС: г. Благовещенск, Новотроицкое шоссе 6 км., 34Б.

Осмотр проведён в дневное время суток при ясной погоде и отсутствии осадков.

В результате осмотра установлено:

Наименование	Примечание
Стекла	Лобовое стекло, боковые стёкла имеют царапины, загрязнения. Уплотнительная резинка стекол провисла, имею трещины все уплотнительные резинки. Необходима замена уплотнительных резинок на всех стёклах.
Зеркала	Зеркала имеют повреждения в виде царапин. Отсутствует зеркало в кабине оператора.
ЛКП	ЛКП по всему периметру ТС имеет повреждения в виде царапин, вмятин, сколов. Имеются места повреждения ЛКП ржавчиной, коррозией.
Кабина	Лакокрасочное покрытие кабины имеет повреждения в виде царапин сколов, вмятин. Обшивки потолка, сидений оператора, дверей и полы имеют повреждения, потёртости и глубокие загрязнения. Необходима замена уплотнительных резинок обеих дверей кабины. Панель приборов имеет повреждения, порезы, загрязнена. Имеются следы ремонта передней панели (не заводские крепёжные детали). Некоторые части передней панели установлены неправильно (присутствуют большие зазоры между частями панели, некоторые части панели деформированы и не плотно садятся в заводские крепёжные элементы). Не исправен отопитель кабины оператора. Признаки истирания и абразивного износа, трещины, обесцвеченные участки, порезы изоляции электропроводки. Повреждена герметичность концевых соединений. Истирание внешней оболочки. Оголение проводов. Набухание и раздувание наружного покрытия. Оголение армирования проводов. Смещение концевых соединений.

Наименование	Примечание
Крановая установка	Отсутствует
Выхлопная труба и система кондиционирования	Выхлопная труба в исправном состоянии, без повреждений. Имеет следы коррозии.
Гидравлика	Гидравлические цилиндры и шланги имеют масляные подтёки. Требуется частичная замена рукавов высокого давления (гидроцилиндров и распределителя). Давление в гидросистеме не постоянное. В местах соединения гидравлической системы имеется коррозия, ржавчина, следы сварки.
Передние фары	В наличии, исправны. Без повреждений
Задние фонари	В наличии, исправны. Без повреждений
Алтешка	Отсутствует
Огнетушитель	Отсутствует
Аварийный знак	Отсутствует
Домкрат	Отсутствует
Комплект ключей	Один комплект
Комплект запасных принадлежностей и инструментов	Отсутствует
Редуктора	Нестандартный шум при работе обоих бортовых редукторов. Имеются следы утечки масла с обоих редукторов. Падение мощности. Масло – чёрное. Необходим ремонт обоих бортовых редукторов, замена масла.
ДВС	Запуск от другого аккумулятора. Запускается самостоятельно, но с трудом. Работает неравномерно, троит. Стук в районе ГБЦ. Неисправны форсунки двигателя (2 шт.). Двигатель не развивает обороты. На двигателе имеются многочисленные масляные подтёки. Двигатель загрязнён. Большое количество бело-серого дыма. Требуется замена: Моторное масло для дизельных двигателей Фильтрующий элемент масляного фильтра Фильтрующий элемент воздушного фильтра Топливный фильтр грубой очистки Топливный фильтр тонкой очистки
Стартер	Исправен
Котел подогрева ДВС	Отсутствует
Радиатор	Исправен. Без повреждений. Загрязнён. Низкий уровень охлаждающей жидкости. Имеются следы ржавчины внутри радиатора (применение воды). Необходима промывка радиатора внутри и снаружи. Необходима замена охлаждающей жидкости
Интеркулер	В наличии, исправен. Имеются незначительные повреждения, соты загрязнены.

Наименование	Примечание
ТНВД/иное	В рабочем состоянии, имеются масляные подтёки, следы ремонта. Работает неравномерно.
Аккумуляторы	Отсутствуют. Необходима замена. Признаки истирания и абразивного износа, трещины, обесцвеченные участки, порезы изоляции кабелей, загрязнение, коррозия клемм, повреждение клемм и их расшатанность
МКПП/АКПП	КПП снаружи имеет масляные подтёки, следы ремонта. При включении первой или задней передачи и при движении присутствуют посторонние шумы (скрежет, хруст, скрип). В масле обнаружена металлическая пыль. Необходим демонтаж и ремонт.
Ходовая часть	Требуется регулировка натяжения гусеничной ленты. Загрязнена и имеет провисание.
Рабочее оборудование	Отвал имеет многочисленные механические повреждения, деформацию. Износ ножа отвала 50%. Отсутствуют 2 зуба рыхлителя. Необходима замена. Гидравлический цилиндр рыхлителя и шланги имеют масляные подтёки. Необходим ремонт цилиндра и замена шлангов рыхлителя.
Топливный бак	Без повреждений
Фаркоп	В наличии. Имеет механические повреждения. Неисправен. Необходима замена.
Моточасы час.	Наработка не установлена (неисправен компьютер кабины)

В результате осмотра машины установлено: присутствуют серьёзные дефекты в работе двигателя и КПП. Необходим ремонт указанных агрегатов, замена всех необходимых запчастей. Кроме этого неисправна электропроводка имеет повреждения изоляции, а также замыкание на корпус. Гидравлическая система требует замену рукавов высокого давления, ревизию насосов НШ, гидроцилиндров и распределителя.

Кузов, ЛКП по всему периметру имеют повреждения в виде царапин, вмятин, коррозий. Отсутствуют инструменты и принадлежности. Необходимо проведение ТО-4 с заменой технических жидкостей и фильтров.

Подписи членов комиссии:



2 февраля 2024г.

«29» 02 2024г