



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Фирма «Аудит-Консалтинг»

Приложение №2. Акт осмотра ТС (копии)



ООО АФ «АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»

ИНН 2631024053, КПП 230901001, ОГРН 1022603620368
Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корп. 2
Тел: 8(800) 770-75-95, 8(861) 992-01-47, 8(900) 274-83-63
E-mail: ako@nsaudit.ru, ako-kr@nsaudit.ru, callcenter@nsaudit.ru
Сайт: www.nsaudit.ru

АУДИТ КОНСАЛТИНГ МСФО ОЦЕНКА ЭКСПЕРТИЗА АУТСОРСИНГ


АКТ №
ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТС)

Дата осмотра:	12 сентября 2024г.
Место осмотра:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной позиции, д. 32
Задача осмотра:	Определение технического состояния, потери качества

К осмотру предъявлено:

Тип	седан
Марка	EVOLUTE i-PRO
Идентификационный номер (Заводской номер)	EANE1A1AEPA001495
Год выпуска	2023г.
№ шасси (рамы)	Отсутствует
№ кузова	EANE1A1AEPA001495
Двигатель	FinDreams Powertrain TZ200XSL DEV208NY00880680077
Мощность двигателя, кВт	470
Рабочее напряжение В	45
Цвет	Белый
Пробег, тыс. км	н/д
Государственный знак	O958YB 716
ПТС	164301058499204
Свидетельство о регистрации	-----

Внешний осмотр ТС
седан

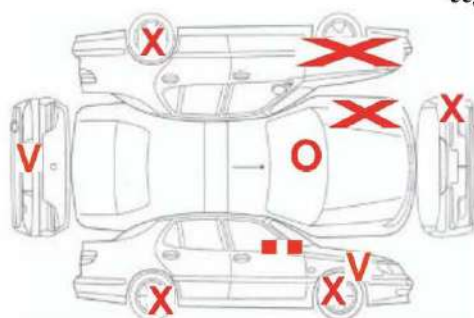

- V** вмятина
- -** царапина
- O** скол
- X** Отсутствует/разр.

Предъявленное на осмотр АМТС в наличии. Осмотр производился визуально без применения специальных технических средств определения состояния.

Результаты осмотра:

- Шина задн. лев.-боковой порез;
- Диск задн. лев. колеса- срез металла;
- Крыло передн. лев.- излом;
- Бампер передн.- разрушение;
- Заглушка передн. бампера- отсутствует;
- Накладка противотуманной фары лев. - отсутствует;



Кронштейн передн. бампера лев. - отсутствует;
Фара лев. - отсутствует;
Защита нижн. передн. бампера- разрушение;
Батарея аккумуляторная- отсутствует;
Панель радиатора верхн. .- излом;
Панель радиатора лев. изгиб.
Подкрылок передн. лев. - разрушение;
Дверь передн. лев. .- излом;
Молдинг двери передн. лев.-изгиб.
Рычаг поперечный передн. лев. нижн. – изгиб;
Амортизатор передн. лев. – изгиб;
Стабилизатор передн. – изгиб;
Тяга передн. стабилизатора лев. – изгиб;
Вал привода лев. в сборе- вырыв;
Тяга рулевая лев. – изгиб;
Стекло лобовос- разрушение;
Диск колесный передн. прав.
Шина передн. прав. -боковой порез;
Диск задн. прав. колеса- срез металла;
Шина задн. прав. -боковой порез;
Крышка подушки безопасности- разрушение;
Подушка безопасн. пассажира передн.- активация;
Подушка безопасн. Водителя.- активация;
Датчик подушки безопасности передн. лев. .- активация;
ЭБУ подушек безопасности.- активация;
Бампер задний- вмятина;
Арка передн. колеса лев. с лонжероном. .- излом;
Стойка передн. лев. наружи – изгиб;
Капот – изгиб;
Крыло передн. прав-вмятина;
Зеркало прав. – задир ЛКП.

Акт проверки составлен верно, присутствующие представители ознакомлены.

Представитель
ООО «Аудит-Консалтинг»

/ Алексеев А. В. /

Представитель собственника

_____ /